

# Bedienungsanleitung Temperaturfühler PR-SPA-EX-NWT





### Bedienungsanleitung

Temperaturfühler PR-SPA-EX-NWT

### 1. Herstellung und Vertrieb

**EPHY-MESS GmbH** Berta-Cramer-Ring 1 65205 Wiesbaden Deutschland

Tel.: +49 6122 9228-0 Fax: +49 6122 9228-99 email: info@ephy-mess.de

### 2. Zugrundegelegter Normenstand

▲ DIN EN 60079-0:2019-09 (IEC 60079-0:2017)

▲ DIN EN 60079-7:2016-08 (IEC 60079-7:2015)+A1:2018

▲ DIN EN 60079-11:2012 (IEC 60079-11:2011 + Cor.:2012)

▲ DIN EN 60079-31:2014 (IEC 60079-31:2013)

### 3. Kennzeichnungen

### 3.1 Zündschutzart Erhöhte Sicherheit



IBEXU 14 ATEX 1281U IECEX IBE 14.0058 U II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db

0637

mm\_ yy PR-SPA-EX-NWT  $T_{min}$  [°C]  $\leq$  TA  $\leq$   $T_{max}$  [°C] 65205 Wiesbaden AB-Nr.-Pos.Nr.

**EPHY-MESS GmbH** Berta-Cramer-Ring 1 Germany

Sn.-Nr. xxxx

 $U_1 \le s$ . Punkt 6 BDA  $I_1 \le s$ . Punkt 6 BDA

Kennzeichnung gem. Bedienungsanleitung

### 3.2 Zündschutzart Eigensicherheit



IBExU 14 ATEX 1281U IECEx IBE 14.0058 U II 2G Ex ia IIC Gb II 2D Ex ia IIIC Db

0637

mm\_ yy PR-SPA-EX-NWT  $T_{min}$  [°C]  $\leq$  TA  $\leq$   $T_{max}$  [°C] 65205 Wiesbaden AB-Nr.-Pos.Nr.

Sn.-Nr. xxxx

**EPHY-MESS GmbH** Berta-Cramer-Ring 1 Germany

U<sub>I</sub>≤ s. Punkt 6 BDA I<sub>I</sub>≤ s. Punkt 6 BDA

Kennzeichnung gem. Bedienungsanleitung

### 4. Einbau

### 4.1 Einbau in der Nut einer elektrischen Maschine

- Bei Einbau der Temperaturfühler in der Nut einer elektrischen Maschine (z.B. Motor, Generator oder Trafo) sind keine besonderen Bedingungen zu beachten.
- ▲ Die Abmessungen ermöglichen den festen Einbau direkt in die Nuten der elektrischen Betriebsmittel.
- ▲ Die Bauform gewährleistet einen guten thermischen Kontakt zwischen den zu überwachenden Komponenten und dem Temperaturfühler.
- Die Sensoren werden parallel zu den Wicklungen direkt in die dafür vorgesehenen Nuten eingebaut.
- A Starke Biegebelastung (Knickung) sowie punktuelle mechanische Belastungen auf den Temperaturfühler bei der Montage und im Betrieb sind zu vermeiden.
- Beim Einbau ist darauf zu achten, dass keine Beschädigung von Kabel und Isolation erfolgt.
- ▲ Die Zuleitung (Anschlussleitung) muss zugentlastet verlegt werden.
- Der Anwender des Sensors muss die verwendete Zündschutzart festlegen und dokumentieren.
- Der Sensor darf nur mechanisch geschützt verbaut sein.





### 4.2 Verwendung außerhalb der Nut einer elektrischen Maschine

Bei dieser Verwendung, bei der der Sensor direkt mit der explosionsfähigen Atmosphäre in Kontakt kommt, sind die Eigenerwärmung und die daraus resultierende Erhöhung der Oberflächentemperatur zu beachten.

Temperaturklasse	Max. Oberflächentemperatur der Betriebsmittel	Zündtemperatur der brennbaren Stoffe
T1	450°C	> 450°C
T2	300°C	> 300°C < 450°C
T3	200°C	> 200°C < 300°C
T4	135°C	> 135°C < 200°C
T5	100°C	> 100°C < 135°C
T6	85°C	> 85°C < 100°C

### 4.3 Eigenerwärmung

Bei der Messung des elektrischen Widerstandwertes wird der Temperatursensor vom Strom durchflossen. Dieser verursacht in Abhängigkeit von den äußeren Einflüssen eine Verlustleistung und damit eine Eigenerwärmung des Temperatursensors. Da im Allgemeinen ein Messstrom von 1 mA nicht überschritten wird, liegt diese Verlustleistung bei einem Pt100 im Bereich einiger Zehntel-Milliwatt und erzeugt normalerweise keinen nennenswerten Messfehler. Andernfalls muss die Eigenerwärmung berücksichtigt werden, damit die zulässige maximale Temperatur nicht überschritten wird und die Messfehler vermieden werden.

Beispielberechnung für die Eigenerwärmung, die der Endanwender bei seiner Applikation betrachten muss:

### **Ohmsches Gesetz:**

[1] U = RxI 
$$\rightarrow$$
 I =  $\frac{U}{R}$ 

[2] 
$$P = U \times I$$

$$[3]P = RxI^{2}$$

= elektrische Leistung / W

R = Widerstand des Sensors /  $\Omega$ 

= Messstrom / A

= Spannung / V

[4] R(t) = 
$$R_0 \times (1 + A \times t + B \times t^2)$$

R(t) = Widerstand bei der Temperatur t / Ω

Т = Temperatur / °C

= Nennwiderstand bei 0 °C / Ω R₀

= 3,90802E-3 x°C-1  $= -5,802E-7 \times ^{\circ}C^{-2}$ 

[5] 
$$\Delta T = E \times P = E \times \frac{U^2}{R} = E \times R \times I^2$$

= Eigenerwärmungskoeffizient, KmW-1 = 0,4 KmW-1 \* Е

 $\Delta T$ = Eigenerwärmung

= Zulässige Oberflächen- bzw. Umgebungstemperatur





R (180°C) = 100  $\Omega$  x (1+ 3,90802E<sup>-3</sup> x°C<sup>-1</sup>x180°C+(-5,802E<sup>-7</sup> x °C<sup>-2</sup> x (180°C)<sup>2</sup>) = 168,48  $\Omega$ 

P (180°C) = 168,48  $\Omega$  x (0,001 A)<sup>2</sup> \*\* = 0,00016848 W  $\rightarrow$  0,16848 mW

 $\Delta T = 0.4 \text{ K/mW} \times 0.16848 \text{ mW} = 0.067392 \text{ K}$ 

 $T = 180^{\circ}C - 0,067392^{\circ}C = 179,932608^{\circ}C$ 

P (180°C) = 168,48  $\Omega$  x (0,002 A)<sup>2</sup> \*\*\* = 0,00067392 W  $\rightarrow$  0,67392 mW

 $\Delta T = 0.4 \text{ K/mW} \times 0.67392 \text{ mW} = 0.269568 \text{ K}$ 

 $T = 180^{\circ}C - 0,269568^{\circ}C = 179,730432^{\circ}C$ 

### 4.4 Eigenerwärmungskoeffizienten

Sensor/Variante	Eigenerwärmungskoeffizient		
Pt/Ni/Cuxxxx	0,4 K/mW		
TE	0 K/mW		
KTYxx	0,4 K/mW		
PTC-NATxxx	Nicht relevant wegen Kennlinienverlauf		

#### 4.5 Elektrische Daten

Kenngrößen		Gas / Staub		
		Ex e	Exi	
	Chip, Klasse A	DC 17 V	DC 17 V	
Max. Spannung U <sub>I</sub>	Chip, Klasse B	DC 25 V	DC 25 V	
	bifilare Wicklung	DC 65 V	DC 32 V	
	Chip, Klasse A	55 mA	55 mA	
Max. Stromstärke I <sub>I</sub>	Chip, Klasse B	80 mA	80 mA	
	bifilare Wicklung	250 mA	65 mA	
	Chip, Klasse A	1 W	1 W	
Max. Leistung Pi	Chip, Klasse B	2 W	2 W	
	bifilare Wicklung	16 W	2,08 W	
Zulässige Oberflächen-/ Umgebungstemperatur		T <sub>max</sub> - Eigenerwärmung	T <sub>max</sub> - Eigenerwärmung	
Kapazität Cı		vernachlässigbar	vernachlässigbar	
Induktivität Lı		vernachlässigbar	vernachlässigbar	

<sup>\*</sup> Diese Betrachtung gilt für einen Messkreis. Sind mehrere (n) Messkreise in einem Sensor vorhanden, so ist in den Formeln k durch n x k zu ersetzen.

<sup>\*\*</sup> Als Beispiel nehmen wir 1 mA, da im Allgemeinen ein Messstrom von 1 mA nicht überschritten wird.

<sup>\*\*\*</sup> Empfohlener Messstrom 2 mA für Sensoren mit bifilarer Wicklung.

### **EPHY MESS**

Gesellschaft für Elektro-Physikalische Meßgeräte mbH





Bei der Fehlerbetrachtung nach DIN EN 60079-ff. müssen die zulässigen elektrischen Werte genau betrachtet werden. Dabei müssen die max. zulässigen Umgebungstemperaturen unter Berücksichtigung der Eigenerwärmung berechnet und eingehalten werden.

Die Anlagenbetreiber müssen sicherstellen, dass die in der Tabelle oben aufgeführten Werte nicht überschritten werden.

### 5. Anschluss

- ▲ Die Anschlussleitungen der Sensoren sind gemäß Farbcode und Schaltungsart des verwendeten Widerstandssensors farblich codiert (siehe 9.1 Schaltung und Kennzeichnung der Anschlüsse).
- ▲ Die Anschlussenden müssen an geeigneten Klemmen fest angeschlossen werden.
- ▲ Die Zuleitung (Anschlussleitung) des Fühlers darf nur an dafür vorgesehene und für den Betrieb der Anlage zugelassene Speisegeräte für passive Widerstandssensoren, nach der für das Thermometer zugehörigen Norm, angeschlossen werden.
- ▲ Das Speisegerät muss über einen, der Schaltungsart des Thermometers (2-, 3- oder 4- Leiterschaltung) entsprechenden Anschluss verfügen.
- ▲ Die elektrischen Betriebswerte sind einzuhalten (siehe 6. Technische Daten)
- ▲ Das Sensorsignal der Ausführung mit Widerstandssensor und Kaltleiter besitzt keine Polarität. Der Farbcode der Zuleitung dient lediglich zur Identifikation von Sensor und Schaltungsart!
- ▲ Das Sensorsignal der Ausführung mit Thermoelement und KTY-Sensor besitzt eine Polarität. Plusund Minuspol sind bei Thermoelementen gemäß der gültigen Norm farblich codiert. Der KTY ist farblich codiert
- ▲ Die Anschlussleitungen sind möglichst geradlinig und ohne Schleifen zu verlegen.
- ▲ Der Anschluss oder Einbau oder die Verwendung der PR-SPA-EX-NWT in einer anderen Weise als in den Punkten 4. und 5. beschrieben, ist nicht gestattet.
- ▲ Ausführungen mit Stecker sind generell mit der Zündschutzart Ex i möglich. Die Betriebstemperaturen sowie die elektrischen Werte der einzelnen Stecker sind zu beachten.

### 6. Technische Daten

Bezeichnung

Temperaturfühler PR-SPA-EX-NWT, gem. Zeichnungen: 999130613901001 (Version 1) 999130613901002 (Version 2) 999130613901003 (Version 3) 999130613901004 (Version 4)

Ausführung

Ausführung PR-SPA-EX-NWT-ST (V1): Bifilar gewickelter Messdraht, eingebaut in mehrlagiges Glimmerlaminat oder eingebaut in einen mit Silikon verfüllten Aufnahmeköper aus HGW (Hartglasgewebe). Die Zuleitung ist mittels Weichlotverbindung und Zugentlastung fest angeschlossen. PR-SPA-EX-NWT-A = PR-SPA-EX-NWT-ST + Abschirmung

Ausführung PR-SPA-EX-NWT-SH (V2): Bifilar gewickelter Messdraht, druckentlastet eingebaut in einen flexiblen Aufnahmeköper aus HGW (Hartglasgewebe). Die Zuleitung ist mittels Weichlotverbindung und Zugentlastung fest angeschlossen.

Ausführung PR-SPA-EX-NWT-AK oder PR-SPA-EX-NWT-KS (V3): Messwiderstand eingelegt in HGW (Hartglasgewebe) -Aufnahmekörper oder Kunststoffkörper (KS), der dauerelastisch mit Silikon oder Epoxy fixiert ist. Die Zuleitung ist mittels Hartlot oder Crimpverbindung fest angeschlossen.





Ausführung PR-SPA-EX-NWT-ZS (V4): Messwiderstand vergossen in ein

Zwischenschiebergehäuse (ZS) aus HGW (Hartglasgewebe). Die Zuleitung

Gesellschaft für Elektro-Physikalische Meßgeräte mbH

ist mittels Hartlot oder Crimpverbindung fest angeschlossen.

Zulassung IBExU 14 ATEX 1281 U

IECEx IBE 14.0058 U

Zündschutzart II 2G Ex ia IIC Gb / II 2D Ex ia IIIC Db

II 2G Ex eb IIC Gb / II 2D Ex tb IIIC Db

Fühlerisolation Ausführung (V1): Glimmerlaminat oder HGW-Körper mit Vergussmasse

Ausführung (V2): HGW-Aufnahmekörper isoliert mit Schrumpfschlauch Ausführung (V3): HGW- oder PESU-Aufnahmekörper mit Abdeckplättchen

Ausführung (V4): HGW-Zwischenschieber mit Vergussmasse verfüllt

Abmessungen (DxBxL) Ausführung (V1-V4): D mm x B mm x L mm

Umgebungstemperatur Widerstandssensor (Pt/Ni/Cuxxx): -60°C ... +180°C

Thermoelement (TE): -60°C ... +180°
Silizium-Sensor (KTY83): -55°C ... +175°C
Silizium-Sensor (KTY84): -40°C ... +180°C
Kaltleiter (PTC-NATxxx): -45°C ... +180°C

Widerstandssensor

(Pt/Ni/Cuxxxxx) Material: Platin (Pt) / Nickel (Ni) / Kupfer (Cu)

Nennwert:  $5 \dots 2000 \Omega$  bei [0°C] Toleranzklasse: gem. der jeweiligen Norm

Messkreise: 1 oder 2

Schaltung: 2-, 3- oder 4-Leiter

Messstrom (empf.): 0,3 ... 1 mA (mit Chip-Messelement)

0,2 ... 2,0 mA (mit bifilarer Wicklung)

Selbsterwärmung: 0,4 K/mW bei 0°C

Betriebs-

temperatur: -60°C ... +180°C

Thermoelement (TE) Messkreise: 1 oder 2

Max. Spannung: 1,5 V Max. Strom: 100 mA Max. Leistung 25 mW

Selbsterwärmung:

Betriebs-

temperatur: -60°C .... +180°C

Silizium-Sensoren (KTY) Baureihe: KTY83 KTY84

Messkreise: 1 oder 2 1 oder 2

Nennwert:  $1000 \Omega$  bei 25°C  $1000 \Omega$  bei 100°C

 Messstrom:
 1 mA
 2 mA

 Max. Spannung:
 5 V
 5 V

 Max. Leistung:
 6,3 mW
 6,3 mW

Selbsterwärmung: 0,4 K/mW bei 0°C 0,4 K/mW bei 0°C

Betriebs-

temperatur: -55°C ... +175°C -40°C ... +180°C





Gesellschaft für Elektro-Physikalische Meßgeräte mbH

Motorschutzkaltleiter

(PTC) Messkreise: 1 oder 2

NAT<sup>1)</sup>: 60°C ... 180°C

Max. Strom: 2 mA
Max. Spannung: 2,5 V
Leistung: 4,7 mW

Selbsterwärmung: nicht relevant wegen Kennlinienverlauf

Betriebs-

temperatur: -45°C ... + NAT¹) + 23 K

Prüfspannung Sensor: 0,5 kV / 50Hz, 1min.

Zuleitung: 0, 5kV / 50Hz, 1min.

**Zuleitung** Ausführung: Einzellitze, Schlauchleitung,

Flachbandschlauchleitung

Isolation: Teflon oder Silikon, Flourpolymere Farbcode: nach DIN bzw. nach Kundenwunsch

Querschnitt:≥ AWG 30Kabelkapazität (Ci):vernachlässigbarKabelinduktivität (Li):vernachlässigbar

### Allgemeine Hinweise:

Beim Einbau ist darauf zu achten, dass keine Beschädigung von Kabel und Isolation erfolgt. Die Zuleitung muss zugentlastet verlegt werden. Starke Biegebelastung (Knickung) sowie punktuelle mechanische Belastungen auf den Sensor sind zu vermeiden.

Die speziellen Sicherheitshinweise für den Einbau bezüglich der ATEX-Zulassung sind in der oben beschriebenen Zulassung enthalten. Die Zulassung ist direkt bei der EPHY-MESS GmbH oder auf unserer WEB-Seite <a href="https://www.ephy-mess.de">www.ephy-mess.de</a> erhältlich.

### 7. Typenkennzeichnung

PR-SPA-EX-NWT + Variantenkennzeichnung (siehe Punkt 8)

PR	SPA	EX	Bauform	Variante
l			nach	
			Einbauort	
				siehe Punkt 8
			NWT: Nutenw	iderstandsthermometer
		EX-Zertifizi	erung	
	Sensor pass	iv		
Produkt				

<sup>1)</sup> NAT= Nenn-Ansprech-Temperatur





### 8. Variantenkennzeichnung

Variante	Kunden- norm (optional)	MK	Sensor	Nennwert	Toleranz	Leiter	Abmessung in mm		Sensor- ausführung (optional)	Zusätze
								I I	abgeschirmt Anzahl von Is	-
								Angaben zum	Kahel	
							d= Dicke	Aligaberi zulir	Rabei	
							b= Breite			
							I= Länge			
							4-Leiterschaltur			
					Toleranzkla		DIN - beispiels			
					Klasse A; I	•	•			
					Klasse 1; 2	•				
				100, 500 ode	In %		Y, PTC-Sensor	ren		
				J. K etc.		Thermoelen				
				83 oder 84	für	KTY-Sensor	typ			
				60, 70, 80						
			Pt, Cu od		für Widersta für Thermoe		eter			
			KTY		für KTY-Se					
							(Einzel, Zwilling	ı, Drilling)		
		[		Kombination		ensortypen				
		Anzahl der Messkreise/Sensoren								
	Bezeichnung	der Kı	undennorn	n						
K = Aufna	hmekörper									
ST = Starr	la a constata for to a cons									
	henschieber mpfschlauchi	soliert								
	stoffschieber	Solicit								
sp.: SH,1F	Pt100B4,3.5x1	2x200	,4000/500	A1x20/19,24/	7BU/BU/GY	GY,E1GN/Y	E,abg,2iso,UL			
Ssp.: ST,SN	N73264,1Pt10	0B2,3x	x10x500,1	500/550-A-3.	1,IECEx					
ЭН		1 P	Pt 10	00 B	4	3,5x12x200		/7BU/BU/GY/GY	abg,2iso Y	UL
T	SN 73264	1 P	Pt 10	00 B	2	3x10x500	1500/550		Α	3.1,IECe.
	erstandstherm n-Ansprech-Te		-							

Cu = Kupfer

Ni = Nickel

1) Zusätze. Z.B: Bei KTY erfolgt noch die Angabe von Farbcode und Polarität der Zuleitung z.B. YE(+) / GN(-)






### 9. Grundwerte / Kennlinien

Grundwerte und Kennlinien für die einzelnen Sensoren sind in den nachfolgenden Normen festgelegt:

A	Platinwiderstandsthermometer	DIN EN 60751
lack	Nickelwiderstandsthermometer	nicht genormt
A	Kupferwiderstandsthermometer	nicht genormt
lack	Thermoelemente (TE)	DIN EN 60584
	Motorschutzkaltleiter (PTC)	DIN 44081-82
	Siliziumsensoren (KTY)	nicht genormt

### 9.1 Schaltung und Kennzeichnung der Anschlüsse von Pt100 Sensoren gem. DIN EN 60751

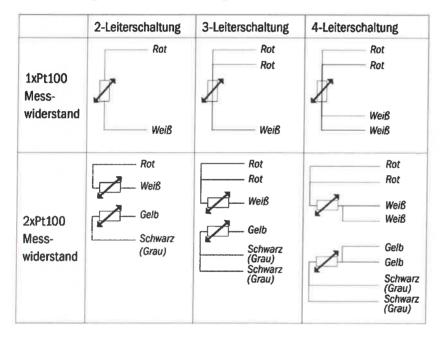

### 9.2 Schaltung und Kennzeichnung von Thermoelementen gem. DIN (Auszug)


Тур	Farbe	Norm
Т	BN(BN <sup>(+)</sup> / WH <sup>(-)</sup> )	EN 60584
J	BK(BK(+) / WH(-))	EN 60584
K	GN(GN <sup>(+)</sup> / WH <sup>(-)</sup> )	EN 60584
S	OR(OR(+) / WH(-))	EN 60584

## Gesellschaft für Elektro-Physikalische Meßgeräte mbH




### 9.3 Anschlussschema

### 9.3.1 Anschlussschema Zündschutzart "Erhöhte Sicherheit" (Prinzipskizze Thermoelement)

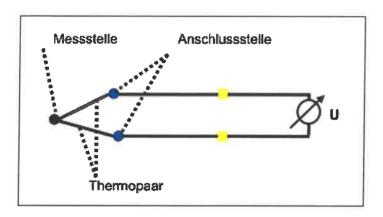

### 9.3.2 Anschlussschema Zündschutzart "Eigensicherheit" (Verwendung eines geeigneten Betriebsmittels)

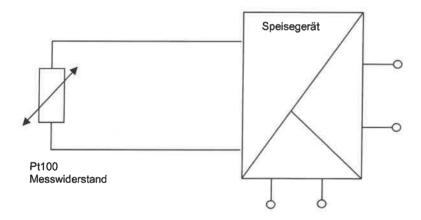

Wiesbaden, den 07.12.2020